


Le recouvrement de PVC vertical de votre fenêtre est amovible pour permettre une installation facile et sans vis apparente.

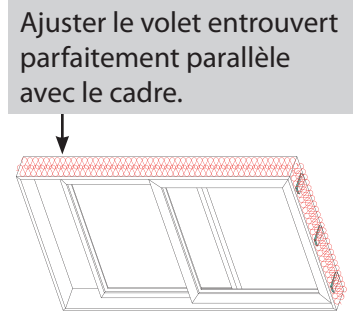

### **Isolation avec laine minérale**

Il faut bien dédoubler la laine minérale avant de l'insérer pour ne pas avoir à forcer lors de l'opération.

À l'aide d'une pièce de bardeau de cèdre, remplir la cavité en prenant soin de ne pas comprimer la laine, sinon cette dernière perd de son efficacité isolante et peut exercer une pression sur le cadre.

On procède par couches successives, jusqu'à ce que la cavité soit pleine. Il est très important d'assurer la continuité de l'isolant.

### **Isolation à la mousse de polyuréthane giclée**

La mousse en polyuréthane à faible expansion demeure très efficace pour combler les orifices, tout en assurant une étanchéité à l'air. On doit cependant l'appliquer en 2 couches (ne pas remplir complètement la cavité lors de la première couche et attendre 30 minutes entre chaque couche) pour ne pas qu'elle exerce une pression sur le cadre. On doit s'assurer que le produit utilisé reste compressible en tout temps.

**Une attention particulière doit être portée aux endroits où l'on retrouve des cales.**