

Reporte inspección de cucharon PC800-8E0

Modelo	PC800-8E0	Serie	65158	Horometro		Eco	
Lugar	Monterrey	Orden Trabajo		Hr. Inicio	8:00am	Hr. Final	18:00pm
Responsable	Servicemep			Fecha	Día	Mes	Año
					29	03	2023

Descripción de trabajos: inspección r reparación de cucharon.




inspección de cucharon.

- Inspección de fisuras en contorno de cucharon.
- inspección de alojamientos de cucharon.

1.- Fisuras en cucharon.

Se encontraron múltiples fisuras en el cucharon, requiere reparación.

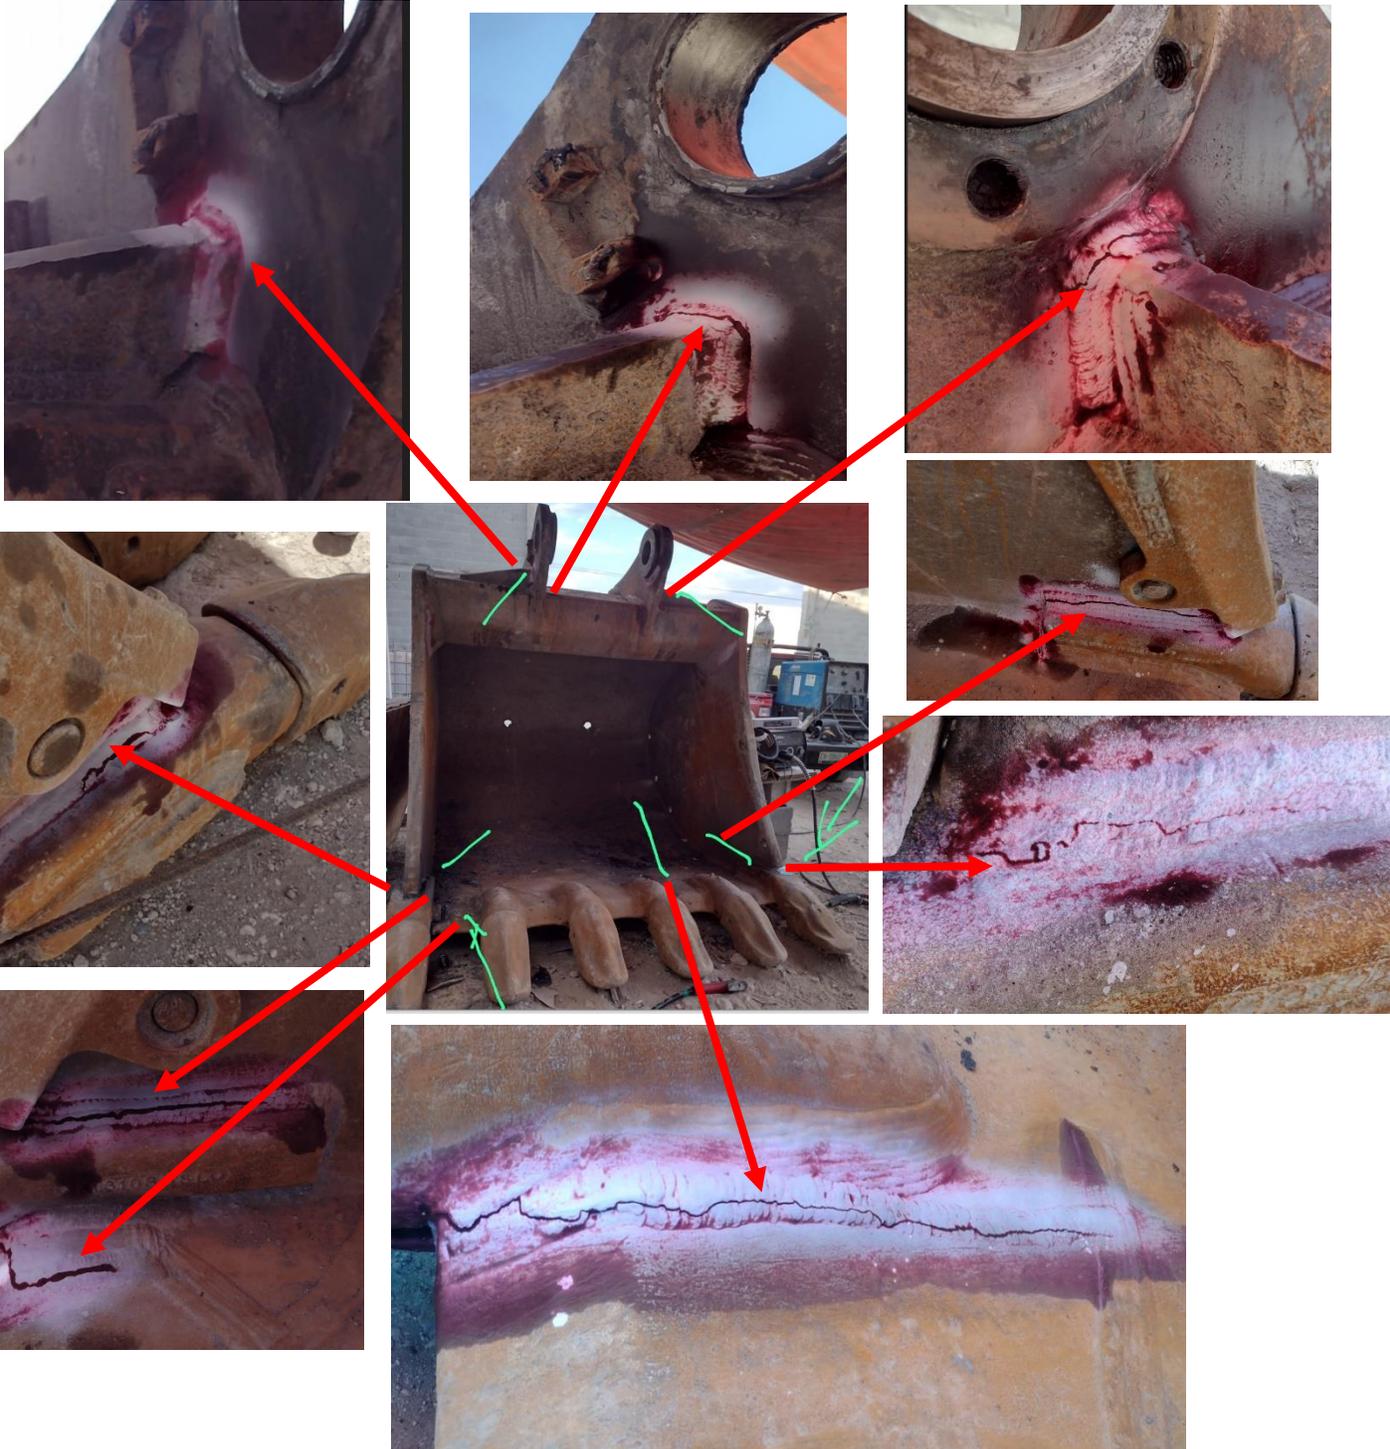



2.- Medición de alojamientos de cucharón.

Se realizaron mediciones de alojamientos, encontrando desgaste critico en cada alojamiento, se recomienda maquinado.

MEDICION OBTENIDA DE ALOJAMIENTOS DE CUCHARON PC800-8EO

descripción	Valor original	Valor obtenido	Desgaste obtenido
Alojamiento de arm cucharon (1)	130 mm (5.118)	152mm (5.999")	22mm (0.881")
Alojamiento de H o hueso (2)	115mm (4.527")	117mm (4.635")	2mm (0.108")



Distancia de caras interna, presentan desgaste.

Valor original 519 mm

Valor obtenido **539 mm.**

Se recomienda reparación de caras internas.