



红米4X 三级维修指导V01

技术支持内部文控：TSIMHNA13 红米4X三级维修指导V01

适用范围：

分析中心，各主板、整机维修工厂

变更历史：

初版 2017-5-15

红米4X 三级维修指导V01

1. 基础信息介绍

- 1.1 产品概述
- 1.2 红米4X 专用焊接治具
- 1.3 红米4X 供电转接线
- 1.4 维修标签粘贴位置及规范
- 1.5 主板维修注意事项
- 1.6 刷机方式
- 1.7 射频校准测试相关

2. 主板模块简介

- 2.1 红米4X 主板元件分布图
- 2.2 红米4X 开机时序简介和关键信号测量表

3. Troubleshooting

3.1 开关机类故障

- 3.1.1 恒流不开机
- 3.1.2 开机电流不维持
- 3.1.3 开机无电流
- 3.1.4 漏电不开机

3.2 重启类故障

3.3 死机类故障

3.4 信号相关功能故障

3.5 SD/SIM卡相关功能故障

3.6 基带未知

3.7 充电相关功能故障

3.7 显示相关功能故障

3.8 音频相关功能故障

3.8.1 扬声器故障

3.8.2不送话：

3.8.3听筒故障：

3.8.4耳机故障：

3.9 WIFI/BT/FM相关功能故障

3.10 摄像相关功能故障

3.11 闪光灯相关功能故障

3.12 触摸屏功能故障

3.13 GPS相关功能故障

3.14 震动相关功能故障

3.14 指纹相关功能故障

1. 基础信息介绍

1.1 产品概述

产品概述：


	F2
相位对齐	108°
LED灯	变光
变光	变光
变光	变光
变光	变光
变光	变光
变光	变光
36级实时性	500万
F2	108°
36级实时性	802.11n
不变	不变
不变	不变
BT4.2	不变
额定容量:	5V/2A
典型容量:	不变
不可更改	不变
不变	不变
不变	不变
不变	不变
不变	不变
不变	不变
背板接口类型	12寸显示屏输入 ()
Micro USB 2.0 ()	变光
不变	不变
GPS (A-GPS) + GLONASS	不变
不变	不变
双摄像头	不变
不变	不变
不变	不变
不变	不变
不变	不变
MILUIS (基于)	不变

卡无法同时

长卡可使用

卡无法同时


长卡可使用

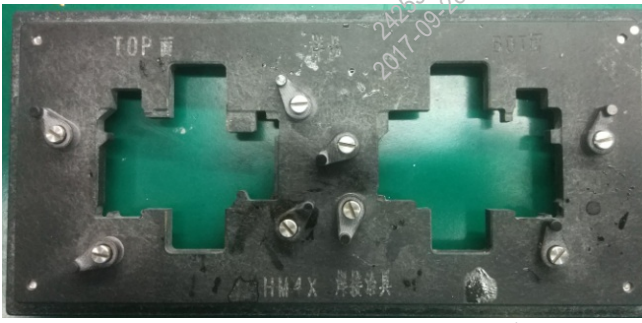

1.3 红米4X 供电转接线

红米4X的假电线和HM note3的通用。

物料编码：scnc010013700供电盒+scnc020010500供电转接线

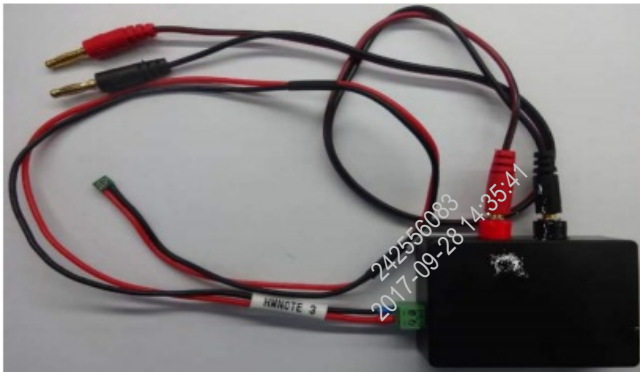

1.4 维修标签粘贴位置及规范

红米4X 维修标签：

粘贴位置如图：



1.5 主板维修注意事项

- 1.HM4X主板刷机后第一次开机时间会超过5min，请耐心等待，不要做断电处理。
- 2.在主板焊接之前需要将散热硅胶摘除，防止加热时挤压到散热硅胶垫下的芯片，造成主板故障。
- 3.在焊接按键接口、显示接口和耳机接口附近的元件时做好防焊化的措施，这些

塑料元件易焊化。

4.红米4X U1101和U1801绑定关系：

一个U1101可以对应多个U1801（未绑定），一个U1801(绑定后)只能对应一个U1101。维修时U1801损坏可以单独更换，而U1101损坏时更换U1101需要同步更换U1801。

红米4X 绑定关系产生在TEEK文件（改号步骤）生成阶段，我们更换新的EMMC后，只要未生成TEEK文件，U1101和U1801之间就没有生成绑定关系，此时若U1101有故障可以单独更换。

5.良品主板刷用户程序后开机显示加密失败可以重新刷清NV的工厂包校准后再次刷用户包解决。

1.6 刷机方式

刷机平台：MiFlash

HM4X有BL锁，手机只能深度刷机，无法Fastboot刷机。深度刷机工厂软件后可以擦除BL锁，刷用户软件BL锁就会产生。Fastboot刷机报错“未指定错误”。

改号专用工厂包（保留NV包）


SW_S88536AA1_V013_M11_MP_XM-MIUI-FACTORY13_NV

维修专用工厂包（清除NV包）


SW_S88536AA1_V013_M11_MP_XM-MIUI-FACTORY13_EraseNV

刷机方式：深度刷机

1.手机在关机状态，短接TP7和TP9这两个点，手机进入深刷模式（识别9008端口）

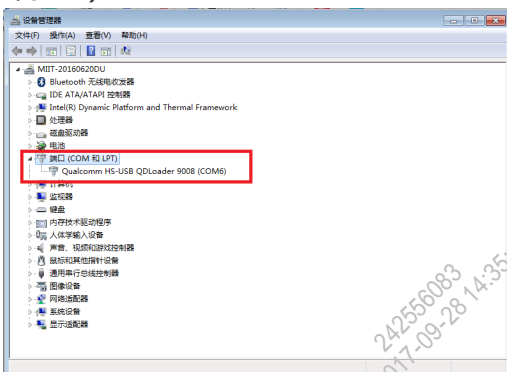


2选择相应的软件包，勾选MiFlash底部的全部删除选项，点击加载设备，点击刷机。

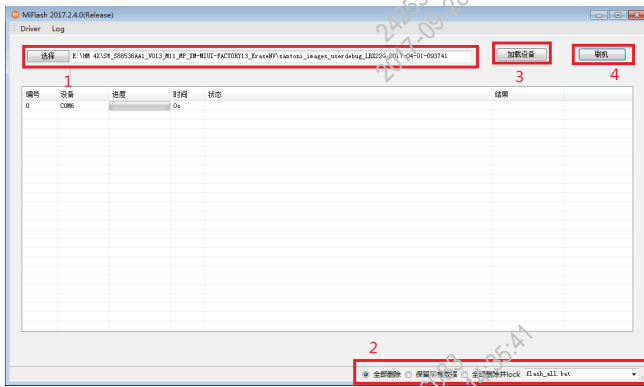


1.7 射频校准测试相关

1. 深刷工厂软件 (SW_S88536AA1_V013_M11_MP_XM-MIUI-FACTORY13_EraseNV) , 用DT工具写入FSN。
2. 打开校准软件, 手机开机状态下, 连接好主天线和辅助接收两条射频线。连接USB线, 手机射频校准开始。RF校准完成后, 此标志位均显示PASS。

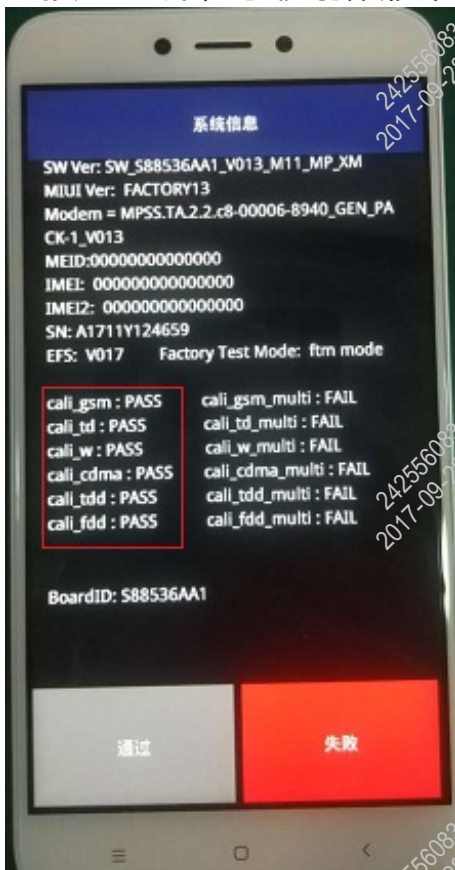

3. RF校准OK后需要写入综测项标志位, 打开HM2写PASS工具, 选择A13项目下的XTT文件。标志位写入方法和红米3S一样。进入系统信息查看写入是否成功。

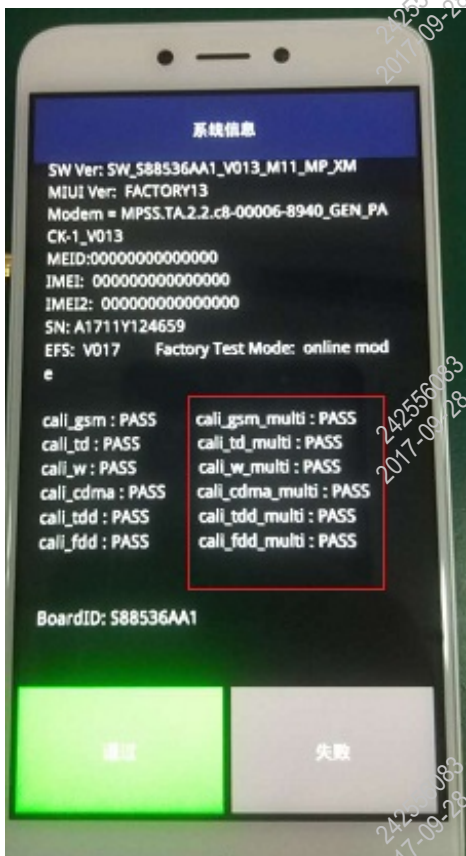


4.校准完毕，若要测试信号功能，需要使用DT工具重启手机。


2. 主板模块简介

2.1 红米4X 主板元件分布图

• TOP 面

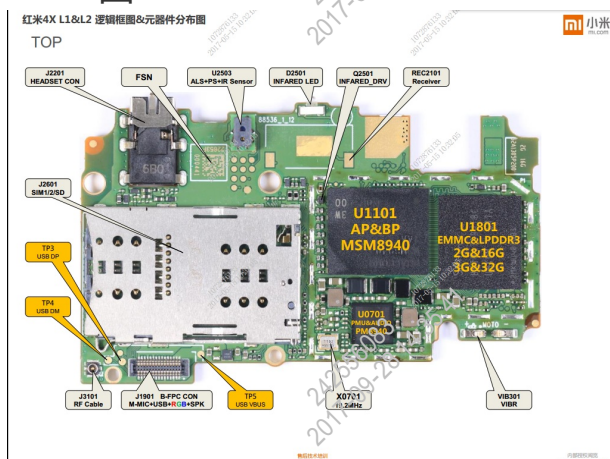

• BOT 面

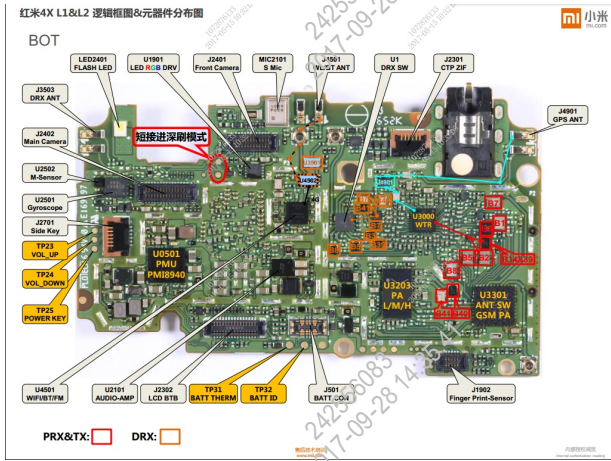

2.2 红米4X 开机时序简介和关键信号测量表

开机时序图：

PM8937/PM8940 Power Management IC Device Specification

Electrical specifications

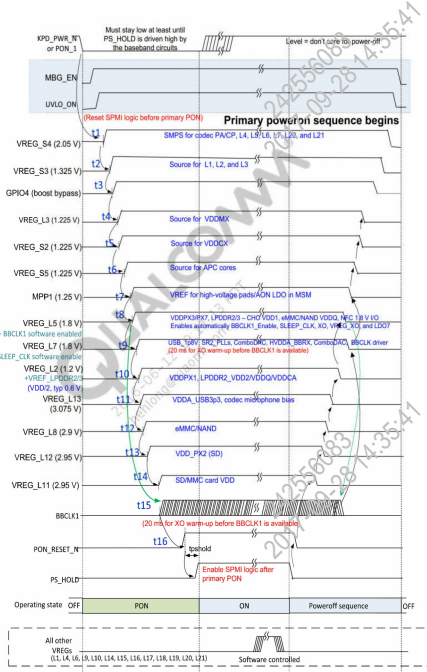


Figure 3-8 PM8937/PM8940 power-on sequence

80-P2564-1 Rev. D

Confidential and Proprietary – Qualcomm Technologies, Inc.

67

MAY CONTAIN U.S. AND INTERNATIONAL EXPORT CONTROLLED INFORMATION

开机时序表：

Symbol	测量值	测量点	Application
KYPD_FWR_N	1.79V	TP25	FWR_N FROM D0501+
VREG_S4_2F05	2.05V	C1004	Power for High-voltage LDOs
VREG_S3_1F245	1.3V	C0810	Power for Low-voltage LDOs
VREG_L3_1F225	1.2V	C0903	Power for on-chip memory
VREG_S2_1F225	1.23V	L0802	Power for MSM Core/MGPA
VREG_S5_S6_APC_1F225	1.25V	C1545	Power for MSM APC
VDD_FX_BIAS_WFP_1	1.24V	C1510	VDD_FX_BIAS_WFP_1
VREG_L5_1F8	1.79V	R0905	IO供电
VREG_L7_1F8	1.79V	C0907	Analogs
VREG_L2_1F2	1.2V	C1828	LPDDR&MIPI
VREF_LPDDR3	0.6V	C1810	LPDDR参考电压
VREG_L13_3F075	.3V	C0913	USB and AUDIO
VREG_L8_2F9	2.9V	C0923	EMMC
VREG_L12_F12_2F95	2.96V	C0930	SDC2 (SD卡) 模块供电
VREG_L11_2F95	2.95V	C0925	Micro SD
BBCLK1	19.16M	R0701	系统时钟
PW_PON_RESET	1.79V	TP122	复位
WOM_PS_HOLD	1.8V	TP123	PS_HOLD

CPU (U1101) 供电信号及测量点：

Symbol	测量值	引脚号	Application
VREG_L3_1P225	1.2V	C0903	Power for on-chip memory
VREG_S1_1P225	1.2V	L0801	Power for MSM Core/GRA
VREG_S5_S6_AFC_1P225	1.25V	C1543	Power for MSM AFC
VDD_PX_BIAS_WFP_1	1.24V	C1510	VDD_PX_BIAS_WFP_1
VREG_L5_1P8	1.79V	R0905	IO供电
VREG_L7_1P8	1.79V	C0907	Analogs
VREG_L12_1P2	1.2V	C1828	1P200A/PI
VREF_1P0083	0.6V	C1810	EBIO_CRO_CA基准电压
VREG_L13_SF075	3V	C0913	USB and AUDIO
VREG_L12_PX2_2P95	2.95V	C0930	SDC(SD卡) 模块供电
VREG_L6_1P8	1.8V	C1502	Power for programming the QFPROM; PLL
VREG_S1_1P225	1.2V	L0801	Power for MSM Modem
VREG_L19_1P3	1.3V	C0919	Power for WLAN
VREG_L14_UIM1	1.8V	C2601	Power for UIM1
VREG_L15_UIM2	1.8V	C2602	Power for UIM2

3. Troubleshooting

3.1 开关机类故障

在维修不开机过程中要遵循先软件后硬件的原则，注意观察主板元器件是否有损坏、击穿、进液等，再具体测量时，按开机时序进行测量。

3.1.1 恒流不开机

分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.若刷机后依旧恒流，测量开机时序和CPU的工作条件是否正常。
- 3.若刷机报错，测量U1101与U1801的工作条件是否正常。

维修案例1

故障现象：不开机，120mA恒流

故障原因：软件故障

维修分析：120mA恒流不开机，软件升级故障修复。

维修案例2

故障现象：110mA恒流

故障原因：U1801，U1101

维修方式：送修不开机，刷机报错，更换U1801后刷机通过，开机120mA恒流，更换U1101后故障修复。

维修案例3

故障现象：120mA恒流

故障原因：U1101

维修方式：120mA恒流刷机报错更换U1101后故障修复。

维修案例4

故障现象：250mA恒流，不联机

故障原因：U1101

维修方式：送修不开机，检测250mA恒流不联机，更换U1101后故障修复。

维修案例1

故障现象：不开机，110mA恒流

故障原因：U1101

维修分析：送修不开机检测110mA恒流，刷机报错，更换U1101后故障修复。

3.1.2 开机电流不维持

分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量开机时序信号是否正常（开机时序中的信号是否有短路造成）。
- 3.测量U1101供电是否正常。
- 4.测量USB信号线路是否正常（USB_ID；USB_DM；USB_DP）。

维修案例1

故障现象：20mA不维持

故障元件：X0701

维修分析：送修不开机，检测20mA不维持，测量发现bbclk信号无电压输出，怀疑电源问题更换后无效，考虑U1101问题更换后无效，判断为时钟电路问题，考虑时钟源为X0701，更换后故障修复。

维修案例2

故障现象：230mA不维持

故障元件：U1101虚焊

维修分析：送修不充电，检测230mA不维持，测量未发现问题，加焊U1101后故障修复。

维修案例3

故障现象：20mA不维持

故障元件：U1101

维修分析：送修故障不开机检测20mA不维持，测量未发现异常，加焊U1101后未好，更换后故障修复。

维修案例4

故障现象：40mA不维持

故障元件：U1101虚焊

维修分析：送修不开机，检测40mA不维持，摘下屏蔽框后故障修复。

3.1.3 开机无电流

分析思路：

- 1.查看J2701、J501外观是否损坏，若接口正常，测量J501的对地值是否正常

(BAT_ID、BAT_THERM、VBATT) 。

2.加电测量VPH_PWR输出是否正常，KYPD_PWR_N1 (TP25) 1.8V 电压是否正常。若无输出更换U0701。

3.测量开机时序信号是否正常。

维修案例1

故障现象：不开机，无开机电流

故障元件：U0501

维修分析：送修不开机，检测无电流，测量发现VBAT对地短路，摘下U0501后故障排除，更换后修复。

维修案例2

故障现象：不开机，无开机电流

故障元件：U0501

维修分析：送修不开机，检测无电流测量发现BAT_CON_ID无穷大，更换U0501后故障修复。

维修案例3

故障现象：不开机，无开机电流

故障元件：U0501，U0701

维修分析：送修不开机，检测无电流，测量发现VPH，VBAT短路，更换U0701，U0501后故障修复。

3.1.4 漏电不开机

维修分析思路：

1.首先目检主板外观是否有元器件破裂，击穿，进液腐蚀，变色。

2.测量VBATT和VPH_PWR是否短路，如果VBATT和VPH均短路，先找出VBATT路短路元件，再找VPH路短路元件。

3.测量其它供电线路是否有短路，根据短路信号找出故障元件。

4.加电查找发热元件。

3.测量电源 (U0701、U0501) 输出电压线路是否正常。

维修案例1

故障现象：漏电20mA

故障元件：U0501

分析思路：送修不开机，检测发现加电后闪光灯常亮，摘闪光灯后依旧漏电20mA，更换U0501后故障排除。

维修案例2

故障现象：漏电3A

故障元件：U1101,U0501,U0701,U2101 , U3203

分析思路：送修不开机，检测漏电3A，测量发现VPH短路，更换

U0501，U2101，U0701后VPH正常，开机发现150mA恒流，刷机报错，更换U1101后故障排除，校准下BAND 7 更换U3203后修复。

维修案例3

故障现象：漏电1.5A

故障元件：U3301

维修分析思路：送修不开机，检测漏电1.5A，测量发现VBATt-RF对地短路，单独对其加电发现U3301发热严重，更换后故障修复。

维修案例4

故障现象：漏150mA

故障元件：U1101，U0701

维修分析思路：送修不读卡，检测漏电150mA，测量发现VREG_S5_S6_APC_1P225对地短路，更换U0701后故障修复，开机发现110mA不维持，怀疑U1101烧坏，更换后故障修复。

3.2 重启类故障

分析思路：

- 1.检KYPD_PWR_N1 1.8V 电压是否被拉低。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量I2C对地值和电压是否正常。
- 4.测量U1101供电、时钟是否正常。
- 5.测量主板是否有短路线路造成的供电异常。
- 6.更换U1101

维修案例1

故障现象：开机过程中重启

故障原因：软件升级

维修分析思路：刷清NV的工厂包后，故障修复。

维修案例2

故障现象：开机过程中白米重启

故障元件：U1101

维修分析思路：送修重启，检测开机重启，刷机后无效，更换U1101后故障修复。

3.3 死机类故障

分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量BAT_ID和BAT_THERM是否正常。
- 3.测量开机时序是否正常。
- 4.测量U1101供电是否正常。
- 5.测量主板上是否有线路短路造成的供电异常。
- 6.更换U1101。

维修案例1

故障现象：白米定屏

故障原因：软件升级

维修分析思路：开机白米定屏刷机包后故障排除。

维修案例2

故障现象：开机过程中死机

故障原因：U1101虚焊

维修分析思路：送修死机，检测开机过程中死机，刷机无效，加焊U1101后故障修复。

维修案例3

故障现象：拍照时死机

故障元件：U0701

维修分析思路：送修拍照死机，测量未发现异常，更换CPU未好，观察拍照时电流瞬间降到0V 考虑供电问题，更换U0701后故障修复。

维修案例4

故障现象：开机过程中死机

故障元件：U1101

维修分析思路：送修不开机不充电，检测开机死机，刷机无效，更换U1101后故障修复。

维修案例4


故障现象：开机过程中死机

故障元件：U0501

维修分析思路：送修不开机，检测开机死机，刷机无效，显示电池电量低测量THEMR无问题，更换U0501后故障修复。

3.4 信号相关功能故障

红米4X 射频电路框图：

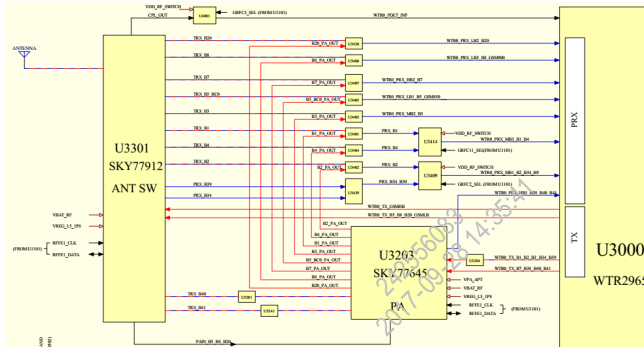

射频主要 IC 测量表：

IC	Symbol	测量值	测量点
U3000	WTR_XO_CLK	19.2	R3000
	VREG_L1_1P0	1V	C0901
	VREG_L4_1P8	1.8V	R3005
U3203	VPA_APT	4V	R3210
	VREG_L5_1P8	1.8V	R0905
	VBAT_RF	4V	R3302
U3301	VBAT_RF	4V	R3302
	VREG_L5_1P8	1.8V	R0905
U1	VDD_RF_SWITCH	2.7V	R3101
	VREG_L5_1P8	1.8V	R0905

分析思路：

- 1.插SIM卡确保识别正常，排除不识别SIM卡故障。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.射频校准，通过检测报告查看具体哪些测试项不过，根据相应制式和原理框图测量射频通路，找到故障点。
- 4.测量射频电路供电是否正常，测量RF FE(1/2)CLK/DAT信号是否正常。
- 5.若射频校准正常，依旧无信号，查看SIM卡电路、U3101到J3101线路是否正常。

维修案例1

故障现象：信号弱

故障元件：U3301

分析思路：信号弱，主板射频元件烧毁且主板外观变形。

维修案例2

故障现象：无信号

故障元件：U3203

分析思路：无信号，校准报错LTE Band39，打开射频屏蔽壳发现U3203有烧毁痕迹，测量VBAT_RF对地值偏低，更换U3203后故障修复。

维修案例3

故障现象：无信号

故障元件：U3203

分析思路：无信号，校准报错WCDMA BAND1，测量VPA_APT短路，摘除U3203后不再短路，更换后故障修复。

维修案例4

故障现象：无信号

故障元件：U1101（虚焊）


分析思路：无信号，校准报错WCDMA BAND1，加焊U1101后故障修复。

3.5 SD/SIM卡相关功能故障


双卡使用说明：

Micro + Nano / TF二选一，可将任意制式 SIM 卡插入卡槽1,TF(Micro SD)卡可插入卡槽2。

SIM/SD卡框图：

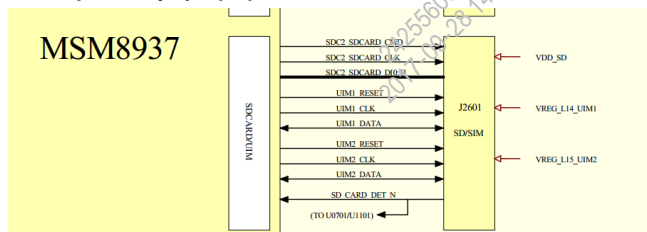

SIM卡原理框图：

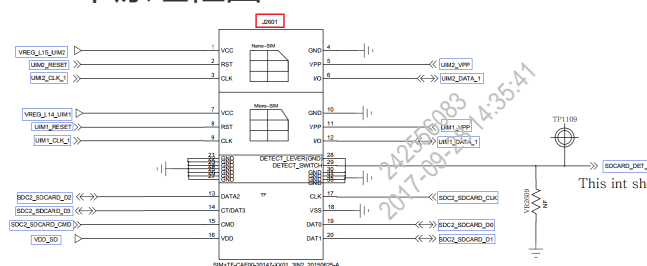

维修分析思路：

- 1.首先查看手机是否有基带信息，无基带信息则按无基带故障维修，若基带信息正常则是SIM卡相关功能故障。
- 2.查看J2601触点是否变形或损坏，若外观正常，压主板J2601位置看是否读卡（卡槽问题会导致卡的接触不良）。
- 3.测量SD/SIM卡座对地值是否正常，测试点到卡座是否断线(为了排除虚焊可测量测试点到卡座焊盘的通路是否正常)。
- 4.开机测量SIM卡供电、时钟、复位、数据电压跳变是否正常。若是无法识别SD卡，测量SD卡供电是否正常。
- 5.若以上信号正常，更换U1101、U1801。

维修案例1

故障现象：不识SIM卡

故障元件：J2601

维修分析：送修不识卡，检测发现SIM卡槽损坏，更换后故障修复。

3.6 基带未知

维修分析思路：

- 1.深刷工厂软件（擦除NV），做RF校准，排除软件故障。
- 2.测量RFFE1_DATA，RFFE1_CLK是否异常。
- 3.测量U1101供电是否正常。

维修实例

故障现象：无效IMEI，无信号，不识卡

故障原因：软件故障

维修分析：高通软件BUG导致基带丢失。


3.7 充电相关功能故障

SW充电过程分为五个状态：电池激活、预充电、恒流充电、恒压充电和再充电。

电池激活阶段为电池电压小于2V，此时的充电电流为30mA；一旦电池电压达到3V，即开始预充电，该电流一般设为500mA。充到系统设定的开机电压点（3.4V）即进入恒流充电阶段。恒流充电到达系统设定的截止电压4.34V开始进入恒压充电状态，此时的充电电流会慢慢下降到达系统设定的截止电流97mA，系统停止充电，然后进入放电模式，直到放电到小于截止电压120mV时又进入再充电状态。

整个过程中电池激活和预充电阶段时间非常短，很难测量到，大部分时间都处于CC阶段。

充电原理图：

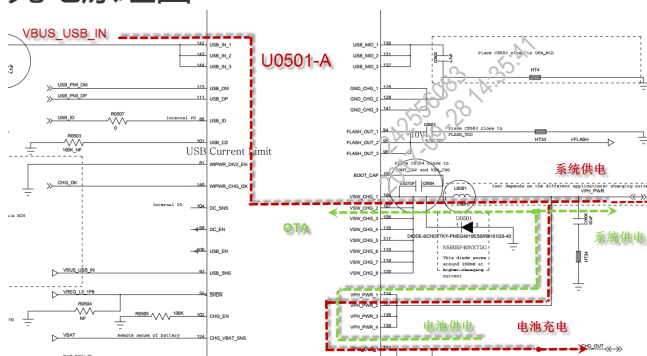

分析思路：

- 1.软件升级排除软件故障。
- 2.检测J1901外观是否正常，万用表二极管档测量J1901的四个信号对地值是否正常（VBUS_USB_IN、USB_HS_D_P、USB_HS_D_M、USB_ID）。

- 3.测量J501的(VBAT、BAT_CON_ID、BAT_CON_THERM)是否正常。
- 4.有充电状态，无充电电流或充电电流小（电流一般几十毫安），更换U0501
- 5.若以上信号都正常，更换U1101、U1801。

维修案例1

故障现象：不充电

故障元件：U1903

维修分析思路：送修不充电，检测不充电，测量发现VBUS_USB_IN_1短路，查看主板发现U1903烧毁，更换后故障修复。

维修案例2

故障现象：不充电

故障元件：U1101

维修分析思路：送修不充电，检测不充电，测量发现ID对地值190，好板子500，更换U0501无效判断为U1101问题。

维修案例3

故障现象：不充电

故障元件：U0501

维修分析思路：送修不充电，检测不充电，测量未发现问题，更换U0501后故障修复。

维修案例

故障现象：不充电

故障元件：U1101

维修分析思路：开机状态下不充电，刷机不识别口，测量DM、DP、USB ID正常，更换U1101后故障修复。

3.7 显示相关功能故障

J2302为显示屏连接接口，背光驱动、显示驱动由U0501产生，VREG_L6_1P8为LCD I/O供电。

J2302测量表：


Symbol	测量值	测量点	Application
VREG_L6_1P8	1.8V	C2304	I/O供电From U0501
LCD_RST_N	1.8V	R2307	RST From U1101
VSP	+5V	C2350	LCD显示驱动From U0501
VSN	-5V	C2351	
LEDA	15.5V-18.5V	C2355	LCD背光电压From U0501

MIPI总线：


MIPI总线			
Symbol	测量值	测量点	Application
MIPI_DSIO_LANE_N[0:3]	348	J2302接口:2/5/11/14	J2302通过滤波元件 EM[2301、2302、2304、 2305]连接到CPU
MIPI_DSIO_LANE_P[0:3]		J2303接口:3/6/12/15	
MIPI_DSIO_CLK_N		J2304接口:8	J2302通过滤波元件 EM2303连接到CPU
MIPI_DSIO_CLK_P		J2305接口:9	

U0501显示驱动电路图：


VSP、VSN $\pm 5V$ 待机后无电压产生。

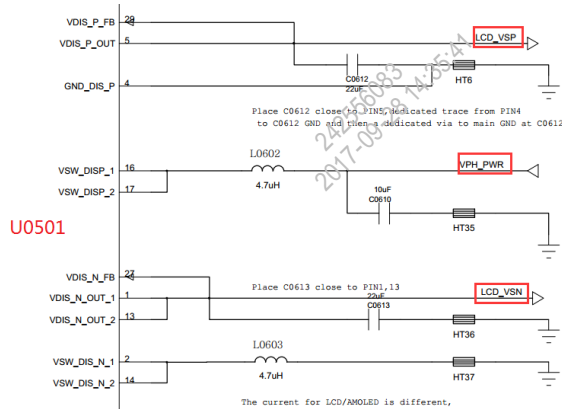

背光灯驱动电路图：

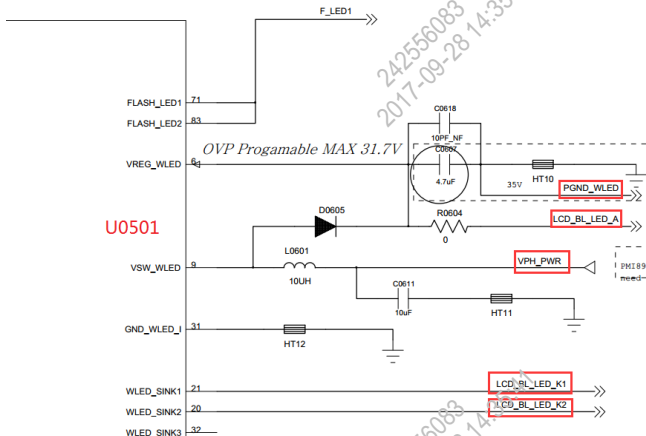

PWM_OUT波形图：

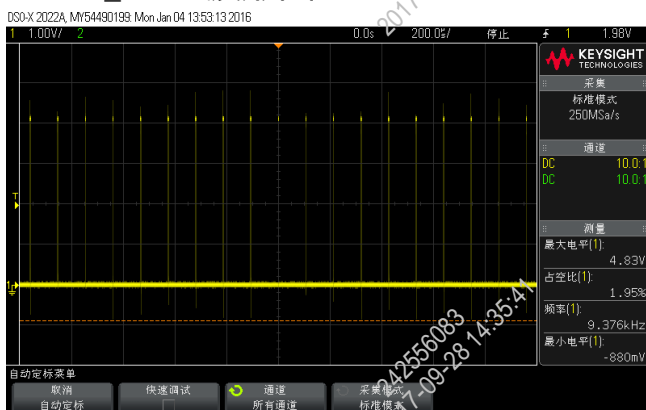

维修分析思路：

- 1.目测J2302外观是否损坏或虚焊。
- 2.用万用表二极管档测量J2302对地值是否正常。
- 3.若对地值正常，测量VSP、VSN、VREG_L6_1P8是否有输出。
- 4.测量LCD_BL_LED_A电压是否正常，若异常更换U0501及升压元器件。
- 5.更换U1101、U1801。

维修案例1

故障现象：黑屏

故障元件：U0501

维修分析思路：送修黑屏检测黑屏，测量VSN 3V，VSP 0V，更换U0501后故障修复。

维修案例2

故障现象：无显示

故障元件：L0601

维修分析思路：送修黑屏检测升压电路有问题，更换U0501无效，查找电路，发现为L0601问题。

维修案例3

故障现象：无显示

故障元件：C0607

维修分析思路：黑屏，测量C0607短路，观察此元件有烧毁痕迹，更换后故障修复。

3.8 音频相关功能故障


U1101与U0701之间的音频信号是由PDM总线传输：

CDC_PDM_TX 用于MIC信号

CDC_PDM_RX0 用于听筒信号

CDC_PDM_RX1 用于扬声器信号

CDC_PDM_RX2 用于耳机听筒信号

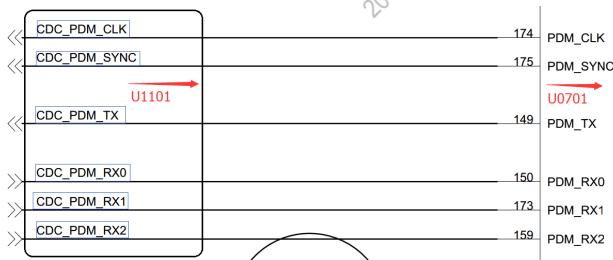

3.8.1 扬声器故障

选用PM8937电源IC，codec部分集成在PM8937中，具有独立的SPK PA (U2101)。

codec部分主要供电测量如下表：

Symbol	测量值	测量点	Applicatio.
VREG_L5_1P8	1.8V	C1005	CDC的IO供电U0701产生
VREG_S4_2P05	2.05V	C1020	扬声器音频放大器供电
VPH-PWR	4V	C1024	音频供电驱动

音频信号从PMU_CODEC (PM8937) 有两路信号CDC_HPH_R和CDC_HPH_REF作为PA(U2101)的音频输入，经U2101放大后输出SPKR_OUT_P、SPKR_OUT_M到J1901，然后到扬声器播放声音。

2. Boost ans trace should be well isolated



1.软件升级，排除软件故障。

- 否正常（考虑
通路用示波
信号波形是否

故障现象：扬声器无声且待机死机

维修分析思路：送修扬声器杂音，刷机无效，更换U0701后故障修复。

故障现象：扬声器无声

维修分析思路：送修扬声器无声，检测扬声器无声且有杂音，测量发现C1016烧毁，摘下后发现焊盘烧毁。

故障现象：扬声器无声

维修分析思路：送修录音有杂音，实际检测扬声器无声，更换U0701无效，更换U2101后故障修复。


HM4X的MIC回路，分为主MIC，降噪MIC和耳机MIC。

主MIC：MIC_IN1_P

耳机MIC：MIC_IN2_P

降噪MIC：MIC_IN3_P

主MIC通过接口J1901经过滤波电路到U0701，副MIC（MIC2101）通过BEAD2103到U0701。

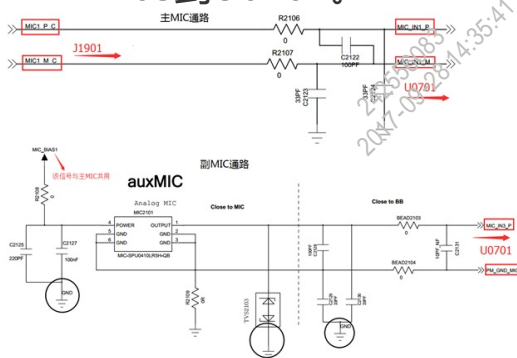


故障分析思路：

- 1.首先确认主副MIC是单独一路不送话还是全部不送话。
- 2.主副MIC均不送话，首先刷机排除软件问题，若故障依旧，着重测量MIC_BIAS1信号（测量点C2125阻抗390,开启录音时电压1.8V）以及U0701与U1101之间通信线路是否正常。
- 3.单一MIC不送话，排除软件故障后着重检修相应通路器件。

3.8.3听筒故障：

HM4X听筒回路与以往一样，听筒通过弹片与主板连接。信号从U0701输出经过滤波电路到达。

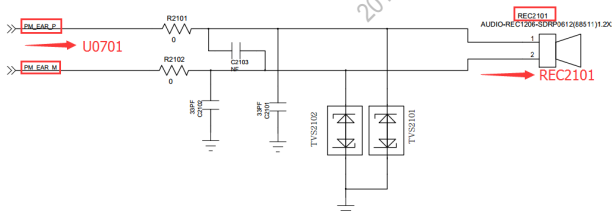

EAR故障分析思路与SPK故障一致，进入CIT测试开启EAR测量音频信号输出线路。

维修分析思路：

- 1.刷机排除软件故障。
- 2.用万用表二极管档测量REC2101对地值是否正常，若有异常重点检查TVS2101、TVS2102是否损坏。
- 3.开启音频文件，用示波器测量U0701输出PM_EAR_P和PM_EAR_M两路信号是否正常，测量点R2101/R2102。信号异常重点检修U0701-CDC模块以及U0701与U1101之间的通信线路。

3.8.4耳机故障：

维修实例1

故障现象：耳机模式

故障原因：TVS2201

维修分析：送修耳机模式，检测耳机模式，测量EAR_DET对地阻值220，好板子无穷大，更换TVS2201后故障修复。

维修实例2

故障现象：耳机麦克风无声

故障原因：U0701


维修分析：送修耳机麦克风有时无声，检测耳机麦克风无声，测量未发现问题，更换U0701后故障修复。

3.9 WIFI/BT/FM相关功能故障


原理：WIFI/BT/FM集成于U4501中，CPU通过总线实现对U4501的通讯和控制，U0701提供U4501的供电。U4501没有单独配备时钟晶振，电源输出WCN_XO_CLK(19.2MHz)作为U4501的主时钟。

U4501供电和时钟：

WLAN测量表			
Symbol	测量值	测量点	Application
VREG_L19_1P3	1.3V	C4514	IC内部模块供电如：RF/BB/DIG等 U0701产生
VREG_L9_3P3	3.3V	C4512	BT&WL-2.4GHz-PA供电 U0701产生
VREG_L5_1P8	1.8V	C4520	IC内部WL数字IO供电 U0701产生
WCN_XO_CLK	19.2MHZ	C4502	U4501主CLK U0701产生

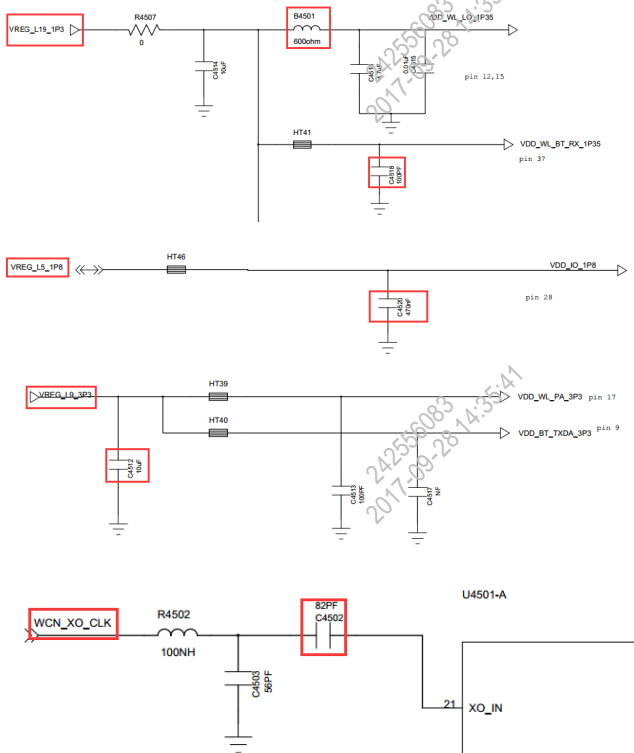


BT和WL依然采用公共的RF通路，信号通过天线J4501接收进来，由FL4501滤波后进入U4501。

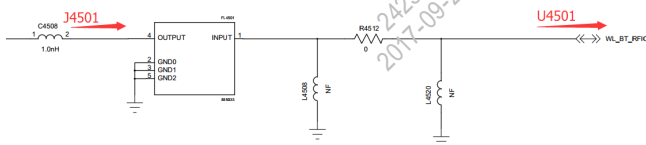

维修分析思路：

- 1.刷机排除软件问题。
- 2.若WIFI信号弱，测量接收/发射通路是否异常，正常更换FL4501。
- 3.根据U4501测量表检测供电和时钟是否正常。
- 4.若供电时钟正常，测量U4501与U1101之间的通讯线路，更换U1101。

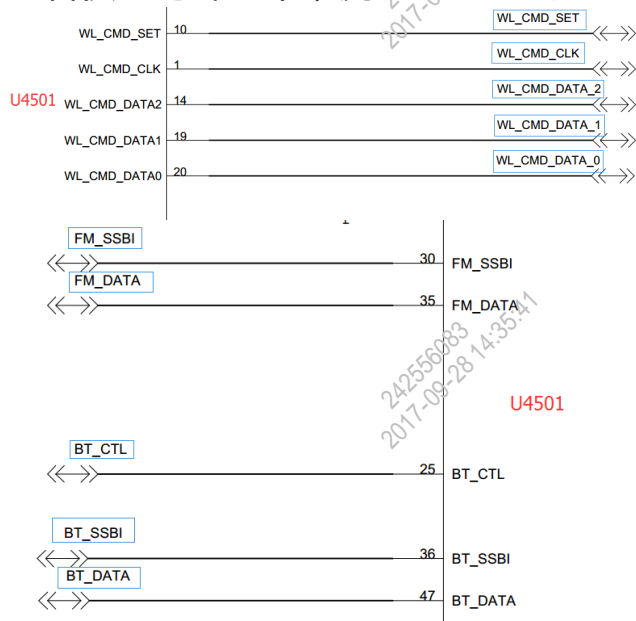

5.上述信号都正常，更换U4501。

6.最后尝试更换U1101。

维修实例1

故障现象：wifi无信号

故障元件：软件故障

维修分析：送修wifi搜不到信号，检查wifi无信号，刷机后故障修复。

维修实例2

故障现象：蓝牙、wifi搜不着信号

故障元件：U4501

维修分析：蓝牙、wifi搜不着，更换U4501后故障修复。

3.10 摄像相关功能故障


相机故障主要分为主次摄像头故障、主摄像头故障、次摄像头故障。根据测量表可知当主次相机共用信号出问题，就会出现前后置都无法照相故障，当然也不能排除其它信号同时损坏。

相机测量信号表：


元器件	Symbol	测量值	测量点	Application
J2402/J2401	CAM_1P2_DVDD	1.2V	C2411	内部逻辑电路供电
	VREG_L6_1P8	1.8V	C2408	I/O供电
	CAM_AVDD	2.8V	C2410	基础供电
	CAM_I2C_SDA0	1.8V	R1306	I2C总线
	CAM_I2C_SCL0	1.8V	R1305	
J2402	VREG_L17_2P85	2.85V	C2409	AF（自动对焦）供电
	MCAM1_RSTN	1.8V	C2450	MCAM复位信号
	CAM_MCLK0	1.76V	R1309	MCAM时钟
J2401	SCAM_RST_N	1.8V	C2451	SCAM复位信号
	CAM_MCLK2	1.76V	R1318	SCAM时钟
	SCAM_PWDN	1.8V	C2452	相机关闭信号

CAM0_MCLK/CAM1_MCLK:

DSO-X 2022A, MY53160144, Wed Feb 03 17:23:15 2016

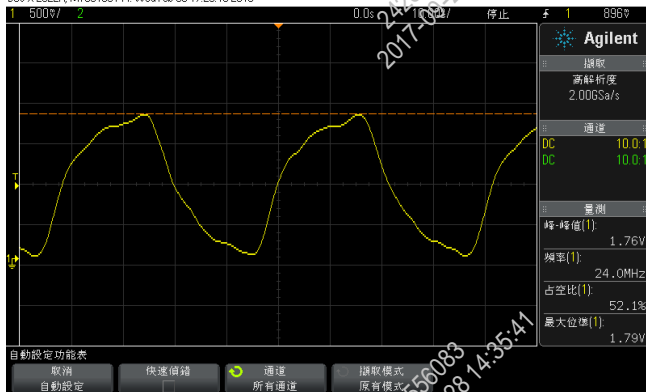


主摄像头J2402线路图:

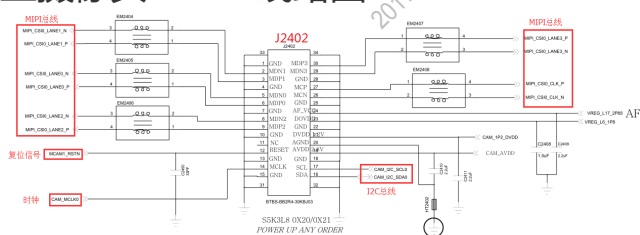

副摄像头J2401线路图:

FRONT_camera

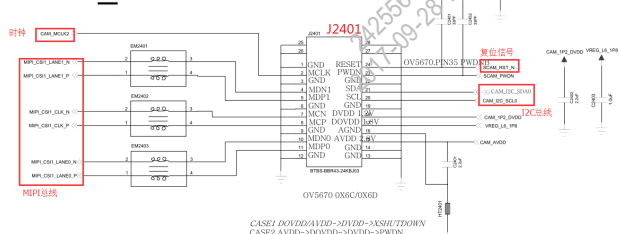

维修分析思路:

1. 软件升级，排除软件问题。
2. 仔细观察J2402、J2401各个管脚是否有虚焊或者凹陷。若正常测量接口的对地值是否正常。
3. 测量相机供电、时钟、复位信号输出是否正常。
4. 若上述信号都正常，更换U1101。

维修案例1


故障现象：后摄不摄像

故障元件：U1101虚焊

维修分析思路：送修相机无法打开，检测后置摄像头不摄像，测量未发现问题，加焊U1101后故障修复。


3.11 闪光灯相关功能故障

闪光灯电路：

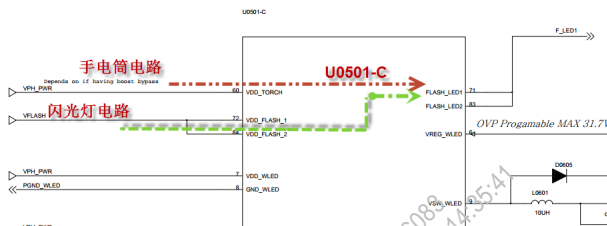

维修分析思路：

1. 软件升级，排除软件问题。
2. 测量VFLASH对地阻抗和电压是否正常，若异常更换U0501。
3. 若遇到闪光灯正常，手电筒无法打开，可参考红米3S产品维修方法摘下C2407。

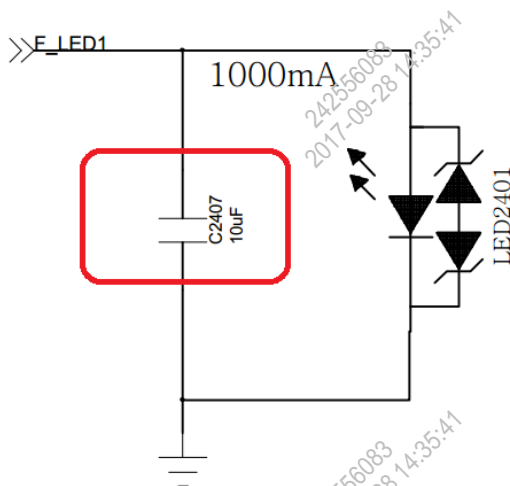

4. 更换LED2401。

维修案例1

故障现象：闪光灯不亮

故障元件：LED2401

维修分析思路：送修闪光灯不亮，更换LED2401后故障修复。

3.12 触摸屏功能故障

触屏电路信号有：供电、INT、RST、I2C，这些信号不连接触屏也可以直接测量其电压。

TP测量表：

Symbol	测量值	测量点	Application
TP_RST_N	1.8V	TP901	TP复位信号 From U1101
TP_INT_N	1.8V	TP902	TP中断信号 From U1101
VREG_L10_2P8	2.8V	TP903	TP供电
TP_I2C_SDA	1.8V	TP904	I2C总线
TP_I2C_SCL	1.8V	TP905	

维修实例1

故障现象：触屏失效

故障原因：C1902


维修分析：送修触屏失效，检测失效，测量发现VREG_L10_2P8短路，依次摘除后发现为C1902问题。

3.13 GPS相关功能故障

GPS集成在U3000（中频）中，GPS接收通路：



GPS--IQ信号：

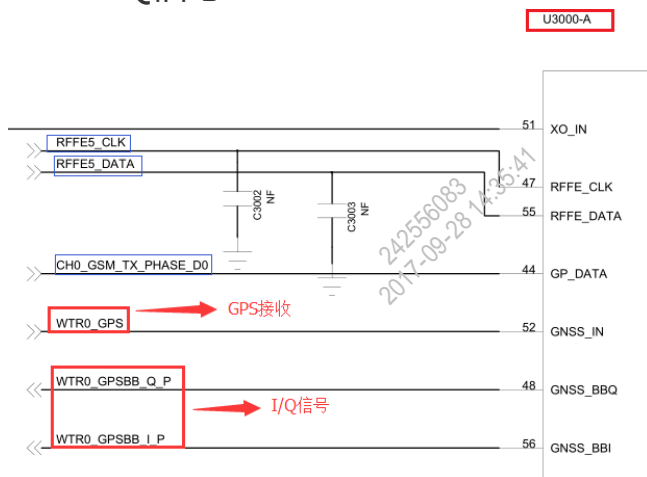

维修分析思路：


1. 软件升级排除软件故障(包含擦NV的工厂软件，RF校准)。
2. 测量GPS接收通路是否正常。
3. 测量U4901工作条件是否正常。
4. 摘下U3000测量IQ信号是否正常，正常更换U3000。
5. 若以上信号正常，更换U1101。


3.14 震动相关功能故障

震子工作电压在2.7V时，震动状态最好。

震子工作信号：

Haptics			
48	VDD_HAP	PI	Power supply for Haptics circuits
36	GND_HAP	GNDP	Haptics power ground
35	HAP_OUT_P	AO	Haptics H-bridge driver output positive
24	HAP_OUT_N	AO	Haptics H-bridge driver output negative
11, 12	HAP_PWM_IN	DI	PWM input for haptic control

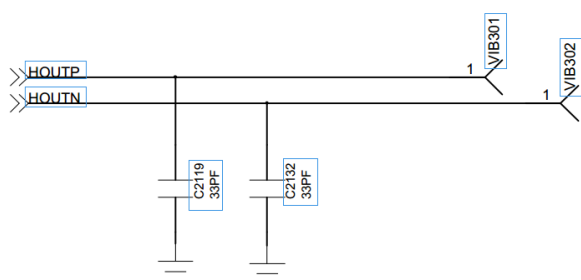

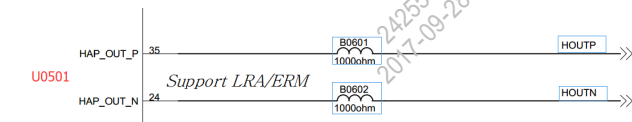

维修分析思路：


1. 软件升级，排除软件故障。
2. 测量VIB301、VIB302对地值是否正常，若异常更换U0501。
3. 测量控制信号GP_PDM_A0是否正常，若异常更换U1101。

3.14 指纹相关功能故障

指纹电路信号有：供电、CS、RST，这些信号不连接指纹也可以直接测量其电压。

Symbol	测量值	测量点	Application
FP_2V8	2.8V	C1903	基础供电
VREG_L5_1P8	1.8V	C1901	I/O供电
FP_SPI_CS	1.8V	TP2	片选信号
FP_RST_N	1.8V	TP11	复位信号

指纹J1902线路图：

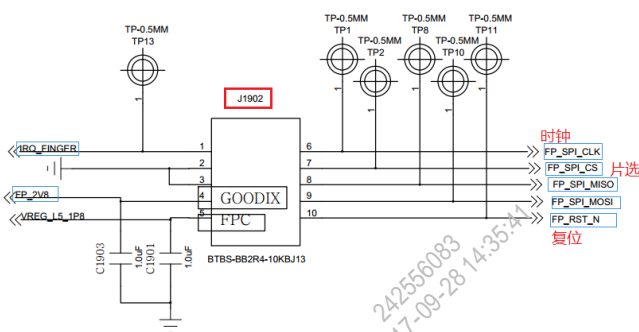

维修分析思路：

1. 软件升级排除软件故障。
2. 测量TP1、TP2、TP8、TP10、TP11、TP13对地阻值是否正常，TP2、TP11、C1901、C1903电压是否正常。
3. 检测U1902是否正常。
4. 更换U1101。